



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

CUADRO 5 (Ver marco metodológico pag.121)

RESULTADOS FINALES SOBRE LA EVALUACION DE LOS EDIFICIOS									
No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESLIZAMIENTOS	A	B	C	
1.	Iglesia Evangélica El Redentor	Iglesia			Alta				Edificación descartada en nivel 1 de evaluación, por ubicación en área con pendiente mayor al 30%
2.	Iglesia Evangélica El Nazareno	Iglesia			Alta				Edificación descartada en nivel 1 de evaluación, por ubicación en área con pendiente mayor al 30%
3.	Escuela Oficial Rural Mixta Pacuchá	Escuela	Media	Baja	Media				Es necesario colocar muro perimetral para mayor seguridad



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESGLIZAMIENTOS	A	B	C	
4.	Auditórium Bethel	Iglesia			Alta				Edificación descartada en nivel 1 de evaluación, por ubicación en área de derrumbes recurrentes con cada invierno. (edificio utilizado como albergue durante tormenta Stan)
5.	Iglesia Evangélica Bethania	Iglesia	Media	Baja	Media				La estructura metálica del techo necesita mantenimiento, presenta óxido
6.	Iglesia Evangélica Nazareth	Iglesia	Media	Baja	Media				Es necesario proteger instalaciones eléctricas expuestas. (Edificio utilizado como albergue durante tormenta Stan)



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESGLIZAMIENTOS	A	B	C	
7.	Municipalidad de San Pedro La Laguna	Municipalidad	Media	Baja	Media				Existe humedad en muro colindante debido a fugas de servicio sanitario en nivel 2, necesario reparar algunas láminas.(Edificio utilizado como albergue)
8.	Iglesia Católica	Iglesia	Media	Baja	media				Necesarias reparaciones en cielo falso.(Edificio utilizado como albergue durante tormenta Stan)
9.	Colegio Católico	Colegio	Media	Baja	Media				Presencia de humedad en ducto de gradas nivel 3, estructura metálica de cubierta necesita mantenimiento.



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESLIZAMIENTOS	A	B	C	
10.	Biblioteca Bárbara Rogoff	<i>Biblioteca</i>	Media	Baja	Media				Edificación en buenas condiciones
11.	Iglesia Evangélica Getsemaní	<i>Iglesia</i>	Media	Baja	Media				Tratamiento para humedad en muros
12.	Colegio Getsemaní	<i>Colegio</i>	Media	Baja	Media				Remodelar servicios sanitarios, presencia de humedad en baños por fugas, ampliación de ingreso.
13.	Iglesia Cristiana Bethel	<i>Iglesia</i>	Media	Media	Media				Reparación de ventanería, tratamiento para humedad en muros, proteger instalaciones de agua.
14.	Iglesia Evangélica Esmirna	<i>Iglesia</i>	Media	Baja	Media				Tratamiento mínimo para humedad en muros.



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	VULNERABILIDAD PONDERADA			CATEGORIZACION DE DAÑOS			NECESIDADES PRIORITARIAS DEL EDIFICIO
			SISMOS	VOLCANICA	DESLIZAMIENTOS	A	B	C	
15.	Primera Iglesia Bautista	<i>Iglesia</i>	Media	Baja	Media				Edificación en buenas condiciones (edificio utilizado como albergue durante tormenta Stan)
16.	Colegio Bethel	<i>Colegio</i>	Media	Baja	Media				Proteger instalaciones eléctricas expuestas.
17.	Escuela de Autogestión Cantón Pachanay	<i>Escuela</i>	Media	Baja	Media				Estructura metálica necesita mantenimiento, cambio de ventanas en construcción original, cambio de láminas deterioradas.